# group 44

# Service.

# Audi 100 1983 ▶, Audi 200 1984 ▶

Motorkenn- buchstaben	NF						
	KE III-J	etronic	/ Zünd	danlag	e		

Betroffen:

alle

## Thema

FAHRVERHALTEN

- Abhilfemaßnahmen bzw. technischer Hintergrund bei Fahrverhaltensmängeln.
- Mögliche bekannte Fehlerursache nach Häufigkeit
  - hăufig
  - weniger häufig
  - 0 selten
  - nicht fehlerverursachend

#### **FAHRVERHALTENSMÄNGEL** .......

Bei allen Fahrverhaltensbeanstandungen ist grundsätzlich das Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 einzusetzen.

#### Prüfvoraussetzungen

mechanische Grundeinstellung i.O.
 automatischen Prüfablauf mit V.A.G 1551 Adreßwort OO durchführen.
 Fehlerspeicher löschen.

 Probefahrt von mindestens 5 min durchführen. Dabei muß das Gaspedal einmal ganz durchgetreten und das Fahrzeug kurzzeitig mit größer 4000/min betrieben werden.

- Fehlerspeicher erneut abfragen und Fehler nach Reparaturleitfaden beseitigen.

- Bei notwendigem Teileersatz sind diese mit Fehlerspeicherausdruck V.A.G 1551 und Beanstandungsmeldung sowie SAGA-Aufkleber (Schadensteileanhänger) an Ihre Produktbetreuung zu senden.

Zur Beseitigung der Fahrverhaltensmängel nachstehende Information benutzen.

Messungen während der Fahrt sind grund-sätzlich durch eine zweite Person durchzuführen.

#### Tabelle 1

Mögliche Fehle	r																						
Fahrver- haltensmängel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(Er	läut 11	erur 12	gen 13	siet 14	ne Ta	16	e 2)	18	19	20	21	22	23
Startprobleme ständig			0		0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0		0	-		
Startprobleme bei Kaltstart			0			0							0		0			0					
Startprobleme bei Heißstart			0		0							0											
Motor hat schlech- te Gasannahme/Be- schleunigung	0	0	0		0			0				0		0					0			0	0
Mator ruckelt bzw. hat Aus- setzer ständig	0			0		0												0					
Motor ruckelt bzw. hat Aus- setzer beim Beschleunigen	0	0		0												0			0				
Motor ruckelt bzw. hat Aussetzer bei feuchter Witterung						0					0												
Motor ruckelt bzw. hat Aussetzer im leerlaufnahen Bereich	0	0				0	0									0							

## Fortsetzung Tabelle 1

Mögliche Fehle	er									15.	10												
Fahrver- haltensmängel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	111	12	13	sieh   14	15 15	16	17	18	19	20	21	22	23
Motor ruckelt bzw hat Aussetzer bei Lästwechsel																			0				
Motor hat Lei- stungsmangel		0						0						Г	0		0		0				0
Leerlauf unrund unregelmäßig						0	0	0		0	0	Г	0			0				0			
Leerlauf unrund regelmäßig (sägen)		0														0			0				
Leerlauf zu hoch						0	0	0								0			0				
Leerlauf zu niedrig		0							0														
Motor geht spo- radisch aus		0	0		0			0							0	0							
Motor geht aus bzw. startet nicht mehr (Liegenbleiber)	0	0	0	0	0				0	0		0						0		0	0		
Kraftstoffver- brauch zu hoch	0		0	0	0			0							0	0			0				

3

abell	e 2	
Index	Mögliche Ursache	Abhilfe/technischer Hintergrund
1	Lambda-Sonde-/ Heizung defekt bzw. hat Kurzschluß	<ul> <li>Ablagerungen auf der Sondenkeramik verursacht falsche Regelung (Magerruckeln).</li> <li>Anfetten durch Kurzschluß während der Fahrt.</li> <li>Lambdasonde zu niedrig.</li> <li>Probefahrt mit getrennter Sonde durchführen. Dadurch wird die Steuerung veranlaßt, feste Kennfeldwerte abzufahren und der Druckstellerstrom im Leerlauf bleibt konstant auf ca. 0 mA. Am Stecker der Lambdasonde kann Spannung gemessen werden. Hierbei soll die Lambdasonde angesteckt sein und mit Adapterkabel in die Leitung hinein, d. h. pa rallel gemessen werden. Die Spannung muß ständig zwischen 100 mV (mager) und 800 mV (fett) schwanken. Ähnliche Messung ist mit Adaptersatz/Prüfbox direkt am Steuergerät am Eingang Lambdasonden-Signal (siehe Stromlaufplan) möglich.</li> </ul>
2	Luftmengenmesser -619 defekt	<ul> <li>Stauscheibe klemmt (verbogen)</li> <li>Frendkörper behindern freie Bewegung</li> <li>Sichtprüfung</li> <li>Unterbrechung/Kurzschluß am Potentiometer</li> <li>Negative Auswirkungen auf Fahrverhalten, wenn Ausgangsspannung des Potentiometers an unterer Toleranzgrenze liegt.</li> <li>Ruhelage und Leerweg der Stauscheibe sowie Potentiometer für Luftmengenmesser prüfen - siehe Reparaturgruppe 25.</li> </ul>
3	Drucksteller -N73 defekt bzw. Arstewe- rung fehlerhaft	<ul> <li>Ansteuerung des Druckstellers prüfen - siehe Reparaturgruppe 01.</li> <li>Leerlauf, CO-Gehalt und Zündzeitpunkt prüfen und einstellen - siehe Reparaturgruppe 25.</li> </ul>
4	Mengenteiler defekt bzw. Steunrkolben klemmt	- Verstellhebel und Steuerkolben prüfen - siehe Reparaturgruppe 25. - Leerlauf, CO-Gehalt und Zündzeitpunkt prüfen - siehe Reparaturgruppe 25.
5	Geber für Kühl- mitteltemperatur -G52 defekt	- Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen - siehe Reparaturgruppe 25.  • Fehlfunktion der Lambdaregelung bzw. Motorsteuerung  - Lambda-Regelung prüfen - siehe Reparaturgruppe 25.  • Korrosion durch Kühlmittelundichtigkeit und somit erhöhter Übergangswiderstand  • -G62 simuliert kälter als Realität und fettet an  • -G62 simuliert wärmer als Realität. Kaltstartventil wird nicht angesteuert (Startprobleme).

#### Fortsetzung Tabelle 2

rortse	etzung Tabelle 2	
Index	Mögliche Ursache	Abhilfe/technischer Hintergrund
6	Zündkerzen verrußt durch häufige Kalt- starts, hoher Öl- verbrauch oder Öl- überbefüllung	<ul> <li>Zündkerzen bei Montage beschädigt.</li> <li>Zündkerzenstecker lose bzw. schlägt durch.</li> <li>Sicherheitsreparaturen unterlassen.</li> <li>Steckverbindungen auf saubere Verrastung, Korrosion, Vorfunkenstrecken und Hitzeschäden überprüfen.</li> </ul>
7	Einspritzventil defekt	<ul> <li>Einspritzventil ist undicht, hat falsche Abspritzung bzw. schlechtes Spritzbild</li> <li>Prüfung - siehe Reparaturgruppe 25.</li> <li>Luftunspülte Einspritzventile auf Verkokung und Fremdkörper überprüfen.</li> </ul>
8	Höhengeber -F96 defekt	<ul> <li>simuliert zu große Höhe an</li> <li>Motor wird über Drucksteller abgemagert.</li> <li>Prüfung: Strom am Drucksteller geht bei abgesteckter Lambdasonde im Leerlauf oder beim Beschleunigen in den negativen Bereich auf ca. 6 mA.</li> <li>simuliert zu kleine Höhe an</li> <li>Motor wird über Drucksteller angefettet und qualmt in Höhenlage, da geringe Luftdichte nicht korrigiert wird – siehe Reparaturgruppe 25.</li> <li>Prüfung: generell</li> </ul>
9	Ventil für Leer- laufstabilisierung -N71 hakt bzw. hat keine Ansteuerung	<ul> <li>Ventil für Leerlaufstabilisierung prüfen - siehe Reparaturgruppe 01</li> <li>im geschlossenen Zustand Startprobleme (Motor hat zu wenig Luft)</li> <li>System im Notlauf. Geöffneter Notlaufspalt führt meist zu erhöhter Leerlaufdrehzahl.</li> <li>Leerlaufstellerstrom mit Adapterkabel und Multimeter überprüfen.</li> <li>Erfahrungswert warmer Motor: 540 - 610 mA im Leerlauf.</li> <li>Liegen die Werte sehr niedrig (ca. 400 mA), Motor auf gemessene oder ungemessene</li> <li>Falschluft absuchen.</li> </ul>
10	Falschluft	<ul> <li>An Dichtungen Zylinderkopfhaube, Ölmeßstab, Saugrohr, O-Ringe Einspritzventile, Schläuche Leerlaufstabilisierung, Versorgung luftumspülte Einlaßventile, abgefalle- ne bzw. undichte Vakuumleitungen.</li> <li>Stauscheibe wird nicht genügend angehoben, dadurch mageres Gemisch.</li> <li>Verbindungen und Schläuche auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen.</li> <li>Strom zum -N71 erreicht bei Falschluft untere Regelgrenze von ca. 400 mA (entspricht -N71 mechanisch geschlossen) - siehe Reparaturgruppe 01.</li> </ul>

5

### Fortsetzung Tabelle 2

Index	Mögliche Ursache	Abhilfe/technischer Hintergrund
11	ZUndverteilerkappe verschmutzt, defekt	<ul> <li>Austausch bei mechanischen Fehlern (Risse, Brüche)</li> <li>Bei leichten Kohlerückständen Kohlerückstände mit sauberem Tuch entfernen.</li> <li>Diese Spuren stellen keinen Grund für einen Teiletausch dar.</li> </ul>
12	Druckregler defekt	- System-Differenz und -Haltedruck prüfen - siehe Reparaturgruppe 25. - Auf ausreichende Fördermenge achten, ggf. Fördermenge prüfen - siehe Reparaturgruppe 20.
13	Zündverteiler/ Hallgeber -640 defekt	<ul> <li>Hallgeber ist temperaturempfindlich, Störsignale von defekten Zündkabeln-steckern- verteiler wirken auf Hallsignal.</li> <li>Hallgeber prüfen - siehe Reparaturgruppe 28.</li> </ul>
14	Kraftstoffpumpe, RUckschlagventfl defekt	- System-, Differenz- und Haltedruck prüfen - siehe Reparaturgruppe 25. - Fördermenge prüfen - siehe Reparaturgruppe 20.
15	ZUndungseinstellung falsch bzw. Klopf- sensor liefert fal- sches Signal	<ul> <li>auf abnormale Motorgeräusche (Klingeln, Nebenaggregate lose) achten.</li> <li>Zündung prüfen – siehe Reparaturgruppe 28.</li> <li>Befestigung des Klopfsensors (Anzugsmonent) und Verbindungskabel auf Durchgang prüfen – siehe Reparaturgruppe 28.</li> </ul>
16	Stewergerät KE-III Jetronic	<ul> <li>Fertigungsproblene der Steuergeräte ab Modelljahr 1992 beseitigt.</li> <li>Vor Bauteilprüfung unbedingt Steckverbindungen auf Korrosion und mechanische (aufgeweitete, zurückgeschobene) Kontaktfedern prüfen.</li> <li>Keine Startanreicherung; Druckstellerstrom prüfen. Stromwert muß von hohem Ausgangswert 90 - 110 mA, kalter Motor, langsam auf ca. 0 mA schwankend (betriebswarm) zurückgehen.</li> <li>Leerlauf und CO-üehalt prüfen - siehe Reparaturgruppe 25.</li> <li>Schubabschaltung ist ständig aktiv.</li> <li>Druckstellerstromwerte sind weit im negativen Bereich - siehe Reparaturgruppe 25.</li> <li>Lambdaregelung prüfen - siehe Reparaturgruppe 25.</li> <li>Druckstellerstrom während der Fahrt messen. Anzeigewert muß ständig schwanken und bei Betätigung des Vollastschalters um ca. 3 mA in Richtung positiv gehen.</li> </ul>

# Fortsetzung Tabelle 2

Index	Mögliche Ursache	Abhilfe/technischer Hintergrund
17	Steuergerät-Zündung defekt	Wasser im Steuergerätegehäuse     Einbauort auf Feuchtigkeit/Wassereintritt prüfen.     Prüfen, ob Steuergerät in Kunststoffhülle verpackt ist.
18	Zündspule -N70 mit . Leistungsendstufe defekt	- Elektrische Prüfung - siehe Reparaturgruppe 28.
19	Leerlauf -F60/Voll- lastschalter -F81 defekt bzw.falsch eingestellt	- Leerlauf/Vollastschalter prüfen - siehe Reparaturgruppe 25.  • Bis MJ 91 Korrosionsprobleme am Schaltergehäuse bekannt!
20	Kaltstartventil ständig offen bzw. ohne Funktion	Motor überfettet, z.B. verursacht durch durchgescheuertes Kabel.     Kein Start bei tiefen Außentemperaturen, z.B. defekt, Stecker lose.     Kaltstartventil prüfen – siehe Reparaturgruppe 25.
21	Drosselklappenteil	<ul> <li>Gasbetätigung schwergängig bzw. hakt insbesondere in der 2. Stufe.</li> <li>Erhöhte Leerlaufdrehzahl; mech. Funktionsprüfung, Sichtprüfung, Drosselklappenteil auf Klemmen prüfen.</li> <li>Schließdämpfer am Drosselklappenteil falsch eingestellt bzw. defekt.</li> <li>Einstellung und Funktion des Schließdämpfers prüfen – siehe Reparaturgruppe 20.</li> </ul>
22	Einlaßventile durch unzureichende Addi- tivierung kokt	Abmagerung durch Kraftstoffaufnahme der Verkokung.     Abhilfe mittels Kraftstoffaditiv G 001 700 03.     Vorgeschriebene Kraftstoffqualität mit ausreichender Additivierung verwenden.
23	a) Katalysator verschmolzen b) <u>Schwefelgeruch</u> nach Abstellen des Motors	<ul> <li>Abgasgegendruck am CO-Entnahmerohr überprüfen. Bei Überdruck größer als 0,3 bar (1,3 bar absolut) Katalysator ersetzen.</li> <li>Argumentation: Schwefelgeruch (H<sub>2</sub>S) entsteht aus Schwefeldioxyd (SO<sub>3</sub>), das im leicht mageren Betrieb (z. B. durch Schüb) als Sulfat im Katalysator gespeichert wird. Bei fetten Motorbetrieb, z. B. Leerlauf oder starke Beschleumigung, wird das Sulfat durch Wasserstoff (H<sub>2</sub>S) im Abgas zu Schwefelwasserstoff (H<sub>2</sub>S) reduziert (Schwefelgeruch). Die Geruchsbildung ist abhängig von Kraftstoffmarte und Herkunft. Diese 188t mit zunehmender Laufleistung (ca. 10.000 km) durch Alterung nach. Der Ersatz des Katalysator bringt eine Verschlechterung.</li> </ul>